

K 様

ホーム カルテ

(外壁塗装工事 作業報告書)



施工 マチグチ塗装

工事完了日 2022年 5月 2日

(K 様 邸 外壁塗装工事 ビフォー アフター1)



ビフォー



アフター

(K 様 邸 外壁塗装工事 ビフォー アフター 2)



ビフォー




アフター

(K 様 邸 屋根塗装工事 ビフォー アフター1)



ビフォー

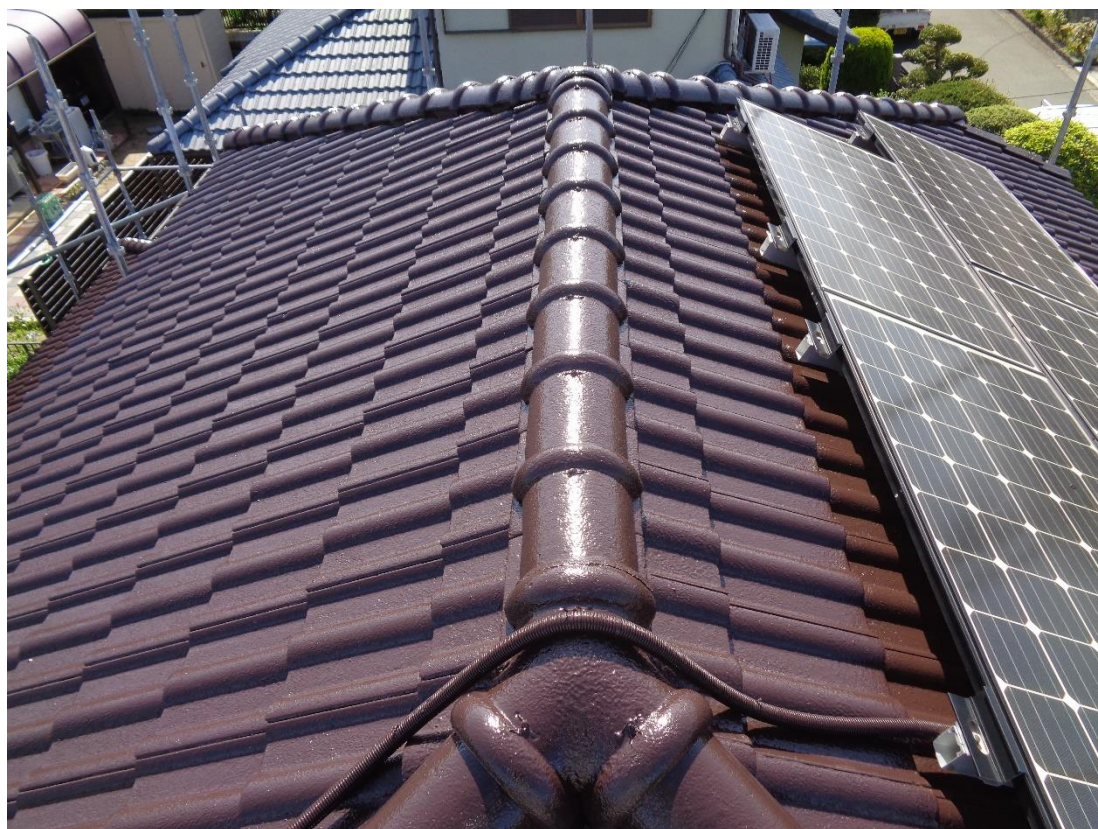

アフター

(K 様 邸 屋根塗装工事 ビフォー アフター 2)



ビフォー



アフター

(K 様 邸 玄関引戸塗装工事 ビフォー アフター)



ビフォー



アフター

(K 様 邸 各所 ビフォー アフター)



軒樋が無い ビフォー



軒樋新設 アフター



軒裏天井部劣化箇所 ビフォー



軒裏天井板部ペイント アフター



鉄製雨戸劣化箇所 ビフォー



鉄製雨戸部ペイント アフター

(K 様 邸 各 所 ビ フ ォ ー ア フ タ ー 2)



正面大屋根破風板腐朽箇所 ビフォー



ガルバリウム板金カバー補修 アフター




木製玄関ポーチ柱腐朽箇所 ビフォー



木製玄関ポーチ柱保護ペイント アフター



1 階外壁給湯器撤去跡 ビフォー

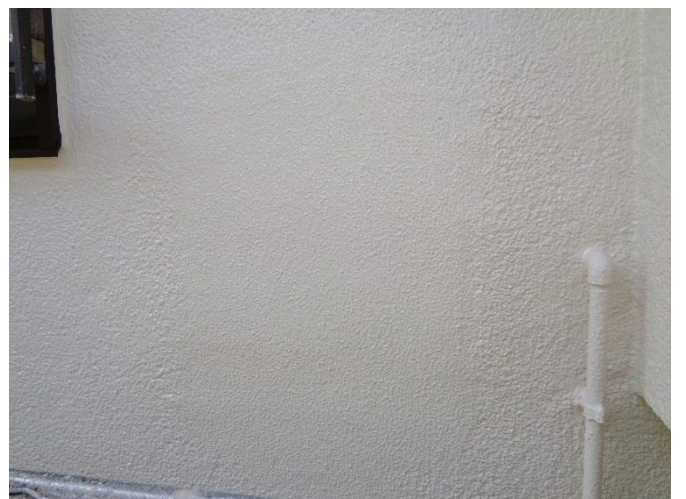

1 階外壁給湯器撤去跡補修 アフター


(K 様 邸 各 所 作 業 風 景)



(1) 木製玄関引戸 下地処理作業
旧塗膜を剥離剤で剥離しペーパー掛け作業を行いました。



(2) 基礎巾木塗装作業

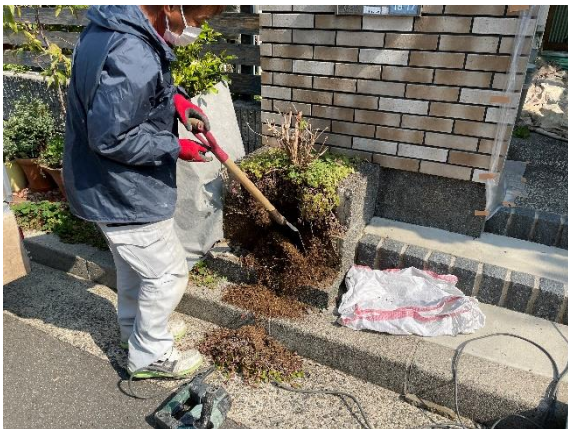

(3) フラワーBOX 撤去作業



(4) 門柱基礎

(K 様 邸 外壁塗装工事 作業工程)



(1) 高圧水洗浄作業

外壁部分に付いた長年の汚れや傷んだ旧塗膜を綺麗に洗い流して塗料の密着性を高める作業を入念に行いました。



(2) 下塗り作業

下地の段差やヒビワレを補修した後に傷んだ下地を補修する為の微弾性フィラーをタツプリと塗り補強しました。



(3) 中塗り作業

SK 化研プレミアムシリコンを使用して、塗り残しの無い様注意して中塗り作業を行いました。



(4) 上塗り作業

SK 化研プレミアムシリコンを使用して、むらなく綺麗に仕上がる様、丁寧に上塗り作業を行いました。

(K 様 邸 屋根塗装工事 作業工程 1)



(1) 高圧水洗浄作業

屋根瓦に付いた長年の汚れやコケ、傷んだ旧塗膜を高圧水洗浄で綺麗に洗い流して塗料の密着性を高める作業を行いました。



(2) 下塗り作業 1回目

SK 化研強化シーラーを使用して傷んだ下地を補強する為にたっぷりと塗りました。



(3) 下塗り作業 2回目

通常の瓦の下塗りは1回ですがK様邸の瓦の痛みが進行している為、SK 化研強化シーラーを使用して2回目の下塗り作業で傷んだ瓦を補強しました。

(K 様 邸 屋根瓦塗装工事 作業工程 2)



(4) 中塗り作業

SK 化研弱溶剤 2 液性ヤネフレッシュ si を使用して塗に残しの無い様注意して中塗り作業を行いました。



(5) 上塗り作業

SK 化研弱溶剤 2 液性ヤネフレッシュ si を使用してむらなく綺麗に仕上がる様丁寧に上塗り作業を行いました。



(6) 塗装工事完了

(K 様 邸 軒裏天井板 ペイント塗装 作業工程)



(1) 下地処理作業

電動サンダーを使用して剥離した塗膜や傷んだ表面を滑らかにして塗料の密着性を高める為の作業を行いました。



(2) 下塗り作業

日本ペイントファインウレタン木部下塗り材を使用して傷んだ下地を補強して吸い込み斑をなくして綺麗に仕上がる為の下塗り作業を行いました。



(3) 中塗り作業

日本ペイントファインウレタン 2 液性を使用して塗り残しの無い様注意して中塗り作業を行いました。



(4) 上塗り作業

日本ペイントファインウレタン 2 液性を使用してこれ以上劣化が進行しない様、丁寧に上塗り作業を行いました。

(K 様 邸 破風板部 塗装工事 作業工程)



(1) 下塗り作業

破風板部分も電動サンダーで下地処理を行った後に日本ペイントファインウレタン木部下塗り材を使用して傷んだ下地を補強する為にたっぷりと塗りました。



(2) 中塗り作業

日本ペイントファインウレタン 2 液性を使用して塗に残しの無い様注意して中塗り作業を行いました。



(3) 上塗り作業

日本ペイントファインウレタン 2 液性を使用して斑なく上部で綺麗に仕上がる様、丁寧に上塗り作業を行いました。

(K 様 邸 雨戸塗装 作業工程)



(1) 下地処理作業

雨戸表面の汚れや錆を落として仕上がり綺麗にする為の下地処理を行いました。



(2) 下塗り作業

前回の塗装の密着性が悪い為通常の錆止め材を塗ると下地塗膜のチジミが発生したのでチジミ防止用のリフノンプライマーを使用して、2回目の下塗り作業を行いました。



(3) 中塗り作業

日本ペイントファインウレタンを使用して塗り残しの無い様、注意して中塗り作業を行いました。



(4) 上塗り作業

日本ペイントファインウレタン 2 液性を使用してむらなく綺麗に仕上がる様丁寧に上塗り作業を行いました。

(K 様 邸 使用塗材)



SK 化研ソフトサーフ SG



SK 化研プレミアムシリコン SR-4113 分艶



SK 化研強化シーラー



SK 化研ヤネフレッシュ si ココナツブラウン



日本ペイント ファインウレタン U-100



日本ペイント ファインウレタン木部下塗り材



日本ペイント ハイボンファインプライマー



SK 化研 ベースプロテクト 070

(K 様 邸 外壁改修工事 施工スタッフ)



マチグチ塗装 代表 町口幸雄



土井くん



道廣くん

協力工事店

足場工事

板金工事

テラス工事

左官工事

植木撤去工事

カーポート屋根工事

網戸工事

(株) UIP

出口板金

東エクステリア

平左官

瀬川造園

東エクステリア

松尾建具

K 様邸 外部改修工事は我々マチグチ塗装スタッフが自信を持って丁寧に施工いたしました。

10年後に、塗り替え工事をお考えの際はまた、マチグチ塗装にご依頼をお願いいたします。

本当にありがとうございました、心よりお礼申し上げます。 (マチグチ塗装 代表 町口幸雄)

塗装工事 保証書

塗装工事名 外壁塗装 SK 化研 プレミアムシリコン

SR-161

屋根塗装 SK 化研 ヤネフレッシュ si

RC-103

お客様 住所 大阪府堺市

氏名 K M 様

マチグチ塗装は上記塗装工事に対して工事完了引渡し日より
外壁部 5 年、屋根部 3 年の塗膜剥離部無償修理保障をいたします。

次の場合は保証の対象外となります

大気汚染 付着物による汚染 その他物理的原因の障害

地震 風水害 天災による障害 建物の構造上の欠陥

前回塗装に起因する剥離、躯体素地に起因する事故

通常の経年変化による塗膜の劣化、変退色、

クラック等による塗膜内部への水回りによる塗膜の剥離

完了引渡し日 2022 年 5 月 2 日

マチグチ塗装 代表 町口幸雄